



Muster: Ikarus C 42

Gerätekenntblatt-Nr.: 61141

Technische Mitteilung des Herstellers:

COMCO IKARUS TM 42-15 / 08

Betroffenes Luftsportgerät:

- Baureihen:

Alle Ultraleichtflugzeuge C 42 mit der DAeC-Gerätekenntblatt-Nr. 61141

- Werknummern:

Alle Ultraleichtflugzeuge C 42 bis einschließlich Seriennummer 9701-6022, Januar 1997

Betrifft:

Anlenkhebel am Seitenruder

Anlass:

Bei der Nachprüfung einer C 42 wurde ein Anriß an der Schweißnaht des Anlenkhebels am Seitenruder festgestellt.



Bild 1: Seitenruder-Anlenkhebel



Bild 2: Detail Schweißnaht

Maßnahmen:

1. Optische Prüfung aller Schweißnähte des Anlenkhebels
2. Mitteilung der Prüfergebnisse auf dem Prüfbericht (Anlage 1 zur LTA LSG 08-013)
3. Austausch des Hebels gegen ein neues Originalteil des Herstellers.



Termine und Fristen:

- Die Maßnahme Nr. 1 ist vor dem nächsten Flug durchzuführen.
- Die Maßnahme Nr. 1 ist weiterhin alle 100h gem. TM 42-15/08 durchzuführen.
- Die Maßnahme Nr. 2 ist innerhalb 14 Tagen nach Maßnahme 1 durchzuführen.
- Die Maßnahme Nr. 3 ist bei Rißanzeigen vor dem nächsten Flug durchzuführen.

Bescheinigung:

Die Durchführung der Maßnahme Nr.1 ist von einem Prüfer Klasse 5 in den Betriebsaufzeichnungen sowie auf dem beigefügten Formblatt (siehe Anlage 1 zur LTA 08-013) zu bescheinigen und an das Luftsportgeräte-Büro zu senden

Hinweis:

Durch die vorgenannten Mängel ist die Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgerätes derart beeinträchtigt, dass es nach Ablauf der genannten Fristen nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Im Interesse der Sicherheit des Luftverkehrs, das in diesem Fall das Interesse des Adressaten am Aufschub der angeordneten Maßnahmen überwiegt, ist es erforderlich, die sofortige Vollziehung dieser LTA anzuordnen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden.

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim DAeC Luftsportgerätebüro, Hermann-Blenk-Str.28, 38108 Braunschweig einzulegen

Leiter Luftsportgeräte-Büro
Frank Einführer

Luftsportgeräte-Büro/ Technik
Dipl.-Ing. Michael Bätz



An den

Deutschen Aero Club e.V.
Luftsportgerätebüro
Hermann-Blenk-Str. 28

38108 Braunschweig

Anlage 1 zur LTA 08-013 C 42 Anlenkhebel Seitenruder

An dem Ultraleichtflugzeug **D – M** _____

wurde die LTA-Nr.: LSG 08-013 durchgeführt von:

Es wurden keine Mängel festgestellt:

Ort Datum Name Unterschrift/ Stempel

Es wurden folgende Mängel festgestellt:

Es wurden folgende Maßnahmen durchgeführt.

Prüfer Klasse 5:

Ort Datum Name Unterschrift/ Stempel