



BRSTM
Defining Aviation SafetyTM

BRS Technik
Sales, Maintenance, Engineering

BRS Technik, Stephanie Miklis, Hauptstraße 7, D-14806 Locktow

DAeC LSGB

Tel.: 033843-41818
mobil: 0172-1644377
E-mail: info@brs-vertrieb.de
USt.-ID: DE290985109
Steuer-NR. 048/249/01932

Locktow, den 16.10.2025

Sicherheitsmitteilung BRS 01-2025

Anlass: Feststellung vereinzelter, loser Startrohre der Ausziehsysteme BRS 440 / 301

Bewertung: lose Startrohre können die Veränderung des Ausschußwinkels der Rakete zur Folge haben, so dass unter Umständen die Ausschußöffnung nicht korrekt getroffen werden könnte.

Ursache: da die entsprechenden Schrauben durch den Hersteller bei der Montage mit Schraubensicherungslack LocTite mittelfest/blau eingesetzt werden, ist ein Lösen dieser Schrauben im Grunde nicht möglich.
Erfahrungsgemäß erfolgen jedoch die Montagen in den Flugzeugen ohne Zuhilfenahme der Anleitung im Handbuch, so dass durchaus an "nicht erforderlichen" Stellen wie z.Bsp. der Rocket Disc geschraubt wird (siehe Foto).



Kontrolle: im Rahmen der JNP ist der feste Sitz der Rakete im Raketenfuß zu prüfen.

Maßnahmen: bei Feststellung eines losen Startrohres ist der BRS Service Speyer bzw. BRS Technik Locktow zu informieren, um Maßnahmen zur Behebung festzulegen (Pyrotechnik).